

Поиск проблемы

ЭФФЕКТ НАЙДЕН	ПРИЧИНЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Машина не запускается.	<p>1) Убедитесь в правильности подачи электроэнергии.</p> <p>2) Аварийная кнопка активирована.</p> <p>3) Неисправен электродвигатель.</p> <p>4) Влажный продукт вызвал конденсацию.</p>	<p>1) Отремонтируйте кабель и электрические соединения.</p> <p>2) Отпустите аварийную кнопку.</p> <p>3) Проверьте и при необходимости замените.</p> <p>4) Снимите клапан и очистите материал от ротора.</p>
Машина останавливается	<p>5) Активация теплового реле вследствие перегрузки.</p> <p>6) Механическая неисправность в одном из компонентов трансмиссии.</p> <p>7) Иностранное тело проникло в клапан, забив его..</p>	<p>5) Сбросить термический клапан.</p> <p>6) Проверьте компонент.</p> <p>7) Снимите клапан и освободите ротор от его содержимого.</p>
Чрезмерный шум от машины	<p>8) Поврежденные подшипники.</p> <p>9) Механическая неисправность в коробке передач.</p> <p>10) Материал застревает между лопастями ротора.</p>	<p>8) Проверьте, не повреждены ли подшипники, и при необходимости замените их.</p> <p>9) Проверьте компонент и замените его, если он поврежден.</p> <p>10) Клапан не подходит для обработанного продукта: замените клапан.</p>
Ротор вращается в направлении, противоположном указанному на паспортной табличке	<p>11) Токоведущие провода неправильно подключены к клеммной колодке приводного устройства.</p>	<p>11) Выполните электрические подключения снова инвертировать провода.</p>
Прерывистый писк	<p>12) Роторная прорезиненная тканевая лопатка.</p>	<p>12) Свяжитесь с производителем.</p>
Чрезмерный шум при вращении ротора	<p>13) Свяжитесь с производителем и замените клапан для другого, более подходящего.</p> <p>14) Свяжитесь с производителем, чтобы определить наиболее подходящий клапан. wybrać najbardziej</p>	<p>13) Свяжитесь с производителем и замените клапан для другого, более подходящего.</p> <p>14) Свяжитесь с производителем, чтобы определить наиболее подходящий клапан. wybrać najbardziej</p>

	определить наиболее подходящий клапан.	odpowiedni zawór.
Пакет не соответствует требуемым значениям	15) Продукт создает «мостик» в бункере перед входом в клапан.	15a) Убедитесь, что клапан находится в в комплект поставки. 15b) Убедитесь, что продукт течет неправильно и что стороны бункера наклонены правильно.
Вал ротора или лопасти ротора сломаны	16) Установлена избыточная мощность. 17) Инеродное тело зажато между лопастями и кожухом.	16) Установите пониженную мощность. 17) Снимите клапан, удалите инородное тело и затем сбросьте клапан.